

【TERRA KROME Perfect Kit】

TERRA KROME Perfect Kit は SHOW UP TERRA KROME をパーフェクトに塗装して頂く為の Kit です。  
TERRA KROME の仕上がりはベースコートが非常に重要となります。Kit 内の KROME Primer を使用する事で、乾燥性の優れた高耐久で艶やかなベースコートが仕上がります。

Kit 内の KROME Primer Clear はトップコートとしても使用可能で最大限曇りを抑えることが可能です。





**TERRA KROME Perfect Kit セット内容**

TERRA KROME 主剤 50g  
SHOW UP ベースカラー リアルブラック シンナー希釈済 50g  
KROME Primer Clear 180 PRM-180 (主剤 180g ・ 硬化剤 60g ・ シンナー50g)

※1 KROME Primer 重量比【混合比 3 : 1】

プライマー主剤	ハードナー	シンナー
100	33	10~30

**TERRA KROME Perfect Kit 塗装工程**

<p><b>SHOW UP ベースカラー リアルブラック</b> (もしくはお持ちの 1 液又は 2 液ブラック)</p>  <p>足付け、洗浄脱脂、ホコリ等をしっかりと除去します。 SHOW UP ベースカラーリアルブラック (推奨) を塗装します。 (お持ちでない場合、普段お使いの 1 液型又は 2 液型のブラックでも、ご使用頂けます。)</p>	<p><b>KROME Primer Clear 主剤</b></p>  <p>指触乾燥後、KROME Primer Clear 主剤を塗装します。 ※1 重量比【混合比】で用意します。 薄く 1 回目を塗り、5 分ほど間隔をあけて艶を出すようにインターバルを取りながら 2 回目、3 回目と艶良く仕上げます。20℃で 48 時間以上、強制乾燥 60℃で 3 時間以上必ず乾燥させます。 <b>注) KROME Primer の乾燥不足は KROME の曇りの原因になります。</b> 乾燥不足での失敗を防止する為テストピースを同条件で塗って頂く事を勧めします。</p>	<p><b>KROME 塗装</b></p>  <p>KROME Primer Clear 完全硬化後、エアブラシや口径 0.6mm~1.6mm などお使いのスプレーガンで塗装します。 1 回目、2 回目ははじきを防ぐ為に薄く塗ってください。 3 回目からも同様に厚塗りせず、均一に薄く全体を塗りませず。乾燥し始めるとメッキ感が徐々に出てきます。 メッキが完全に現れたら上から次の塗装をして下さい。 塗装回数は、3 回~6 回を目安に仕上げてください。 塗装後 20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上乾燥させてください。 <b>注) 乾燥不足はトップコート後の曇りの原因になります。</b></p>	<p><b>KROME Primer Clear で トップコート</b></p>  <p>KROME Primer Clear でトップコートします。※1 重量比【混合比】で用意します。 1 回目は KROME 系塗料に薄く全体を覆う様に塗装します。 <b>注) にじみの原因になるので 1 回目からウェットコートは絶対にしないで下さい。</b> 1 回目捨て吹き塗装→10 分乾燥→2 回目ウエット塗装→5 分乾燥→3 回目で艶良く仕上げてトップコートの塗装完了です。 乾燥時間 20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間乾燥後、市販のクリアー同様に磨きが可能です。</p>
--	---	---	---

※**GOLD KROME (金メッキ)** にする場合、SHOW UP Gold Krome Kandy シリーズ/GOLD (金メッキ)、COPPER(銅メッキ)、ROSE(ピンクゴールドメッキ)を TERRA KROME 塗装乾燥後(20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上)お好みのカラーになる迄重ねて頂き乾燥後(20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上)KROME Primer Clear でフィニッシュして下さい。

